

FB4

Anfrage des Rats Herrn Dudas in der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses am 19.03.2014

„Grüne Welle“ auf der Heedfelder Straße und der Altenaer Straße

Ratsherr Dudas führt aus, dass die sogenannte Grüne Welle im Bereich beider Fahrrichtungen der Heedfelder Straße nicht funktioniert. Gleiches sei auch auf die Altenaer Straße zu beobachten.

Die Verwaltung weist zunächst daraufhin, dass die hier angesprochenen Signalanlagen sich seit dem 01.01.2014 in der Baulast des Landes befinden und somit der Landesbetrieb Straßenbau NRW (Niederlassung Hagen) für Wartung und Unterhaltung dieser Signalanlagen zuständig ist. Seitens der Stadt Lüdenscheid, die hier weiterhin als anordnende Straßenverkehrsbehörde zuständige ist, wurden an den Anlagen keine signaltechnischen Änderungen oder sonstigen Maßnahmen vorgenommen, welche die aufgetretenen Koordinierungsstörungen hätten auslösen können.

Nach Rücksprache mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW sowie dem mit der Wartung beauftragten Unternehmen, handelt es sich bei den Koordinierungsausfällen um sogenannte Kabelfehler. Dies betrifft in erster Linie die Heedfelder Straße. Hier sind sämtliche koordinierten Anlagen mittels eines Kabelstrangs verbunden. Die Informationsweiterleitung des Kabelstrangs ist aufgrund von Kabelbrüchen (u. a. ausgelöst durch Vandalismusschäden) an mehreren Stellen nicht mehr zu überbrücken.

Die Erneuerung der Signalanlagen auf der Heedfelder Straße ist vom Landesbetrieb jedoch erst für das Jahr 2016 vorgesehen. Entsprechend sind die signaltechnischen Vorplanungen seitens der Stadt Lüdenscheid vorgesehen.

Zwischenzeitlich besteht die Möglichkeit der Koordinierung in der Synchronisation durch das DCF-Signal, mit dem bundesweit unter anderem die Funkuhren gesteuert werden. Diese Umrüstung ist jedoch nicht an allen Anlagen (Steuergeräten) problemlos durchzuführen und bedarf an einigen Anlagen der Anpassung von Hard- und Software. Die Verwaltung hat daher den Landesbetrieb dazu aufgefordert, diese Umrüstungen zeitnah vorzunehmen, da andernfalls immer wieder mit Ausfällen in der Koordinierung zu rechnen ist.

Ebenfalls durch einen Kabelfehler gestört ist die Koordinierung in der Altenaer Straße. Hier erhält die Signalanlage an der Brüderstraße keine Koordinierungssignale mehr. Da die Anlagen an der Altenaer Straße jedoch eine Festzeitsteuerung besitzen, besteht hier die Möglichkeit, die Koordinierung für eine Umlaufzeit umzusetzen. Dies soll noch in dieser Woche durch die Wartungsfirma veranlasst werden.

D.Bm
i.A.

